



# Zustandsbericht

Protokollnummer: 43597871  
Auftrags-Nr / Referenz: 52089523\_1  
Besichtigungsdatum: 29.12.2025

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller / Modell</b>	Tesla Model S Plaid		
<b>Kennzeichen</b>	BZ-SK 155E	<b>Fahrgestellnummer</b>	5YJSA7E64PF495651
<b>Erstzulassung</b>	02.12.2022	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	20.736 km
<b>HSN/TSN</b>	1480 / ABN 00001	<b>Kraftstoffart / Zylinder</b>	Elektro / 0
<b>Fahrzeugart</b>	PKW Limousine	<b>Antriebsart</b>	Allradantrieb
<b>Schadstoffklasse</b>	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	<b>Getriebe / Anzahl Gänge</b>	Direktantrieb
<b>Farbe</b>	Deep Blue Metallic	<b>Besichtigungszustand</b>	ausreichend
<b>Leistung / Hubraum</b>	239 kW / 0 ccm	<b>Nächste HU</b>	12/2025
<b>Wartungsheft / Nachweis</b>	digitaler Nachweis / vollständig	<b>Restlauf bis Service</b>	
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Polsterart</b>	Leder
<b>Vorschaden</b>	Keine Feststellbar	<b>Polsterfarbe</b>	Beige
<b>Nachlackierung</b>	Keine Feststellbar	<b>zul. Gesamtgewicht</b>	2.629 kg
<b>Dokumente</b>	ZB   vorhanden	<b>Anzahl Halter</b>	unbekannt
<b>Schlüssel soll/ist</b>	2/2	<b>Anzahl Sitze / Türen</b>	5 / 5
<b>Vertragsnummer</b>	52089523_1	<b>Re-Import</b>	

## Zustandsbericht

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	265/35 R21 101Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 4mm	n.i.O.
2	295/30 R21 102Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 4mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

### Ausstattung

#### Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Kopf- und Hüftairbags vorne plus zwei Seitenairbags
Aktive Sicherheitstechnologien einschließlich Aufprallvermeidungsfunktion und Notbremsautomatik
Allradantrieb mit drei Motoren
Antiblockiersystem (ABS) - 4 ABS-Scheibenbremsen sowie eine elektronische Feststellbremse
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur. - Notbremsautomatik - Auffahrwarnung - Totwinkel-Überwachung
Außenspiegel elektrisch einklappbar - beheizte Seitenspiegel mit Abblendautomatik
Bluetooth-Freisprechsysteem
Bordmonitor 17-Zoll-Touchscreen mit digitalem Kombinationsinstrument
Bremsleuchte, drittes
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Fahrwerk: Adaptives Fahrwerk Das System passt die Bodenfreiheit automatisch an, um mehr Komfort zu bieten und das Model S in seiner aerodynamischsten Einstellung für maximale Reichweite zu halten.



Bezeichnung
Fensterheber elektrisch mit Tastendruck-Automatik
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang
Getöntes Glasdach mit UV- und Infrarot-Schutzschicht
HEPA-Luftreinigungsfilter für den Innenraum
Hochstrom-Ladegerät 16,5 kW Onboard-Ladegerät statt 11 kW Onboard-Ladegerät
Induktive Ladestation für 2 Smartphones
Klimaautomatik mit 3-Zonen Temperatureinstellung
Kopfstützen hinten (2)
Kopfstützen vorne (2)
LED-Ambientebeleuchtung im Innenraum
LED-Frontscheinwerfer Dreistufiges dynamische LED-Abbiegelicht für optimale Sichtbarkeit bei Nacht
LED-Nebelscheinwerfer
LED-Tagfahrlicht
Ludicrous Modus
Mittelkonsole mit versetzbaren Armauflagen
Navigation mit Kartenmaterial
Notbremsautomatik
Over-the-Air Software-Updates über WLAN fügen Funktionen hinzu und verbessern die Leistung
Radio AM, FM und Internet-Radioempfang
Radiozubehör: Audiosystem-960-Watt 960-Watt-Audiosystem mit 22 Lautsprechern und aktiver Geräuschunterdrückung
Räder: Reifendruckkontrollsystem
Rückfahrkamera 360
Schlüsselloser Zugang mit beleuchteten Türgriffen
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sitze: Elektrische verstellbare (12-fach) Vordersitze mit Sitzheizung
Sitze: Rücksitze 60/40 umklappbar
Sitze: Zwei ISOFIX-Kindersitzbefestigungen
Sprachgesteuerte Funktionen
Steckdose 12-V
Steckdose: USB-C
Tote Winkel Überwachung
USB-Anschlüsse (2) vorne für Medienwiedergabe und Stromanschluss
Wegfahrsperr
WLAN- und LTE-Internet-Konnektivität

## Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Metallic, Deep Blue
Räder: 21-Zoll Arachnid Felgen
Sitze: Premium Sitze mit Creme Innenraum - Karbonfaser Dekor



## Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Wischerblätter, Pollenfilter) - fällig - durchführen
3	Rad/Reifen	Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links (Lackabplatzung) - Lackmangel - Wertminderung
5	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair

## Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Sitz vorn	Lehnenbezug links - Abrieb - kein Abzug
3	Stoßfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - kein Abzug
4	Tür hinten links	Tür - Kratzer - kein Abzug
5	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - kein Abzug

## Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

- Servicerestlauf vom Fahrzeug nicht auslesbar, bevorstehende Wartungen werden vom Fahrzeug je nach Fälligkeit individuell errechnet und angezeigt

## Hinweise zum Gutachten

### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

### Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

### Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors war nicht möglich.  
Bemerkung: Elektrofahrzeug

### Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.



### **Weitere Hinweise und Feststellungen:**

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturenerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne

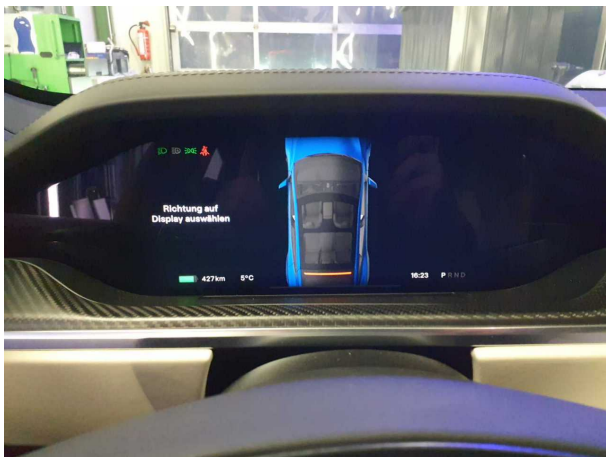


Abbildung 9: Kombiinstrument

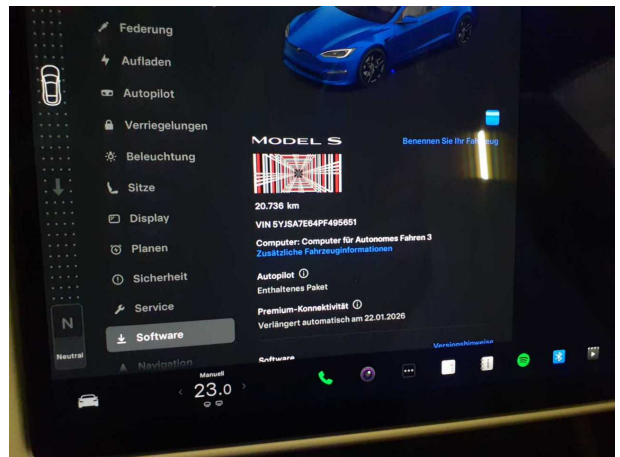


Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Innenraum hinten



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Ladebuchse/Tankstutzen


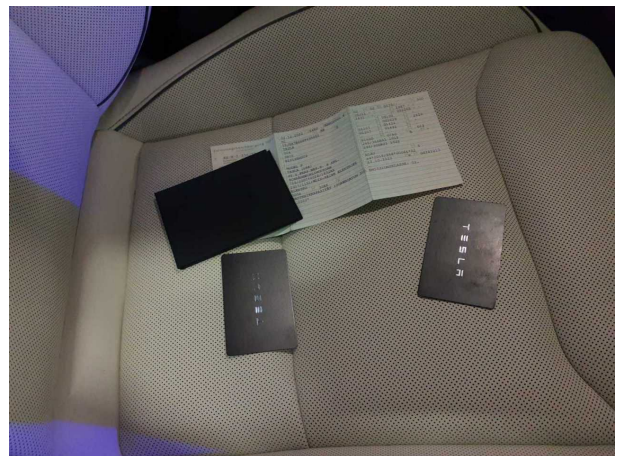


Abbildung 18: Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Sonstiges: Hauptuntersuchung - fällig - durchführen

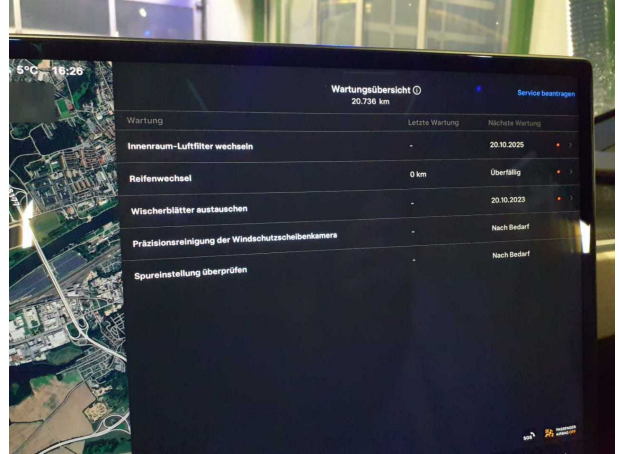

**Beschädigung #2:** Sonstiges: Inspektion/Wartung (Wischerblätter, Pollenfilter) - fällig - durchführen



**Beschädigung #3:** Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #3:** Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #4:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Lackabplatzung) - Lackmangel - Wertminderung



**Beschädigung #4:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Lackabplatzung) - Lackmangel - Wertminderung



**Beschädigung #5:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #5:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #5:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #5:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair